

保証書

保証期間内に取扱説明書等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、お買い上げの販売店に本書をご提示の上、修理をご依頼下さい。

形名	コードレスドライバードリル CDD-96G		※お買い上げ日	保証期間
			平成 年 月 日	1 年
※お客様	ご住所	〒		
	ご芳名			
	電話	()		
※販売店	住所名	☎ ()		

上記欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- 本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、当社までご相談下さい。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保存してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

CORDLESS DRIVER DRILL

コードレスドライバードリル CDD-96G 取扱説明書



6096-722201

このたびはコードレスドライバードリルをお買い上げいただきまして、ありがとうございます。

ご使用に際しては、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
お読みになったあとは必ず保存してください。

SHINKO 株式会社 新興製作所

〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町11番地 TEL03-3252-8861 FAX03-3254-2600

安全にご使用いただくために特に注意していただきたいこと

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次の「 警告」を必ず守って下さい。
 - ご使用前に、この「 警告」をよくお読みの上、指示に従って正しくご使用下さい。
 - お読みになった後は、電動工具をお使いになる方が、いつでも見られる所に保管して下さい。
- ※本文は共通事項であり、製品により合致しないことがあります。

警告

1. 作業をするときの服装について

- 電動工具を使用するときは長袖、長ズボン、帽子、保護メガネ、手袋等を必ず身につけて下さい。屋外作業するときはゴム手袋、滑り止めのついた履物をおすすめします。
 - ・作業中、本機工具（砥石等）の破損、加工する材料が急に回転したり、飛んだとき、思わぬけがの原因となります。
- 作業中はだぶだぶの衣服や、ネクタイ等は着用しないで下さい。
 - ・作業中、回転部に巻きこまれ思わぬけがの原因となります。
- 粉じんの多い作業のときは、保護メガネ、防じんマスク等を着用して下さい。

2. 作業をする場所について

- 作業場、作業台は整頓して、きれいなところで作業をするようにして下さい。
 - ・ちらかった作業場、作業台は事故の原因となります。
- 作業は常に明るい場所で行うようにして下さい。
 - ・暗い場所での作業はけがの原因となります。
- 電動工具のモーターが回転するときに火花が発生します。又、研削するときに研削粉が火花となって飛散します。可燃性の液体やガスのある場所では絶対に使用しないで下さい。
 - ・可燃性の液体やガスに引火しますと火災や爆発の恐れがありますので、特に注意が必要です。
- 作業場は作業員以外は近づけないで下さい。又、作業員以外の人には電動工具や電源コードに触れさせないで下さい。
 - ・作業場の近くに作業員以外の人がいったり、電動工具に触れたりしますと思わぬけがの原因となります。
- 電動工具は雨の中、湿気が多い場所では使用しないで下さい。
 - ・感電の恐れがあり大変危険です。

警告

3. 電気について

- 使用電源は銘板に表示してある電圧でご使用下さい。
 - ・表示を超える電圧で使用しますと回転が異常に高速となったりし、機体が破損する恐れがあり危険です。
- 感電防止のため漏電しゃ断器が設置されていることをご確認下さい。2重絶縁品を除き、必ずアースを接地して下さい。

4. 取扱について

- 電動工具を使用するときは取扱方法、作業の仕方、周囲の状況等に十分注意をして作業して下さい。
- 電源に電源プラグを差し込む前に本機のスイッチを切して下さい。
 - ・スイッチを入れたまま電源プラグを差し込みますと、不意に起動して思わぬ事故の原因となります。
- ご使用前に本機に損傷がないか、正常に作動するか、工具（砥石等）にひび割れ、キレツがないか、ネジが確実に締まっているか、工具（砥石、ドリル等）が確実に付いているかをご確認下さい。万一、本機に損傷、異常がありましたら取扱店、又は当社に修理を依頼して下さい。
 - ・ネジがゆるんでいたたり、工具が正確にセットされていない時は本機の破損、けがの原因となります。
- 初めて本機を使用するとき、工具（砥石、ドリル等）を交換したときは3分以上試運転をして下さい。その日の作業のときは開始前に1分以上回転させて下さい。
 - ・試運転をしないで作業を開始しますと、思わぬけがの原因となります。
- 作業の都合で保護カバーを取り除いたり、改造はしないで下さい。
 - ・規定外の方法でご使用になりますと本機の破損、けがの原因となり大変危険です。
- 運転中は回転部、工具の作動部（砥石、ドリル等）等には絶対に触れないで下さい。
- 本機の点検、掃除、工具（砥石、ドリル等）の交換等のときは必ずスイッチを切り、差し込みプラグを抜いて下さい。又、作業が終わりましたら必ず差し込みプラグを抜いて下さい。
 - ・スイッチ、差し込みプラグを入れたまま点検、掃除、工具の交換、放置等をしますと不意に起動して思わぬけがの原因となります。

⚠ 警告

- 運転中、本機の調子が悪くなったり、異常に気がついたときはスイッチを切り、電源プラグを抜き、点検、修理に出して下さい。
 - ・ 異常な状態で連続運転しますと、本機の破損を招くばかりでなく大変危険です。
- コードを持って本機を運んだり、コードを引いて電源プラグを抜いたりしないで下さい。又、コードが刃物などの鋭利なもの、高熱のものに触れないように注意して下さい。
 - ・ コードが損傷しますと危険ですので直ちに交換をしてご使用下さい。
- 工具（スパナ、ネジ回し等）は、運転前に必ず本機から取り除いて下さい。
 - ・ 工具を本機や至近に置いて運転させますと思わぬけがの原因となります。
- 本機は取扱に不慣れな人、正しい操作のできない人には絶対に使用させないで下さい。
- 加工するものはクランプや万力でしっかりと固定して加工して下さい。
 - ・ 加工するものがしっかりと固定されていないときは、材料がとんだり振りまわされて思わぬ事故の原因となります。
- 電源プラグを差し込み、スイッチに指をかけて運ばないで下さい。
 - ・ 不意に回転して思わぬけがの原因となります。
- 安全に能率よく作業をするために、本機的能力を超えた無理な作業はしないで下さい。
 - ・ 能力を超えた作業は本機の破損のみならず寿命を短くします。又、けがの原因となります。

5. 手入と保管について

- 常に本機の手入に心がけ、長期間安全にご使用下さい。
 - ・ 使用後よごれたままで湿度の高いところに放置しますと、本機の寿命を短くします。
- 刃物類は常に手入をして良い切れ味でご使用下さい。
 - ・ 切れ味が悪いと仕上り面が悪くなるばかりでなく、モーターに負荷が多くかかり作業能率が悪くなります。
- 本機を常に安全に能率よくご使用していただくため、定期的に点検をして下さい。
 - ・ 修理、点検は販売店、又は当社にお申し付け下さい。
- 作業が終わりましたら塵を取り除き、手入をしてお子様の手のとどかない湿気の少ないところに保管して下さい。

■コードレスドライバードリルの使用上のご注意

- 本機の定格充電電圧は100Vです。100V以上の電圧で充電しますと故障の原因となり危険です。
- 充電するときの周囲温度は10°C～35°Cの範囲内で充電をして下さい。
(注)10°C以下、35°C以上のところでは十分な充電はできません。又、屋外や直射日光の直接当たるところでは充電時間が短くなり十分な充電ができませんのでさせて下さい。)
- 連続して充電はしないで下さい。1度充電が終わりましたら約15分程休ませてから充電して下さい。
- 本機の充電は約1時間程で満充電となります。充電中は赤ランプが点灯、充電が終了しましたら黄緑ランプが点灯します。
- Ⓜ 2時間以上は充電しないで下さい。充電が終了しましたら差し込みプラグを電源から抜いて下さい。そのまま放置すると危険です。
- 回転中は手袋、衣類等が巻き込まれないように充分注意して作業をして下さい。
- ドライバースピットやドリルなどをキイレスチャックに取付けるときは正確に取付けて下さい。締付が緩いと使用中はずれたり、すべったりして危険です。
- 作業のときは材料を完全に固定をして、振りまわされないように注意をして下さい。
- 本機並に充電器は絶対に水洗いはしないで下さい。
- 保管は湿気の少ない、お子様の手のとどかないところに保管して下さい。
- 電池パックは火の中に投入しないでください。破裂したり、有害物質の出る恐れがあります。
- ご使用の際は必ず取扱説明書をよくお読みいただき正しくご使用下さい。

■CDD-96Gの仕様明細

本体の仕様		充電器の仕様	
モーター電圧	DC-9.6V	電圧	AC-100V
電池	ニッケル、カドミウム	周波数	50/60Hz
回転数	高速850 r/min	入力容量	29VA
	低速285 r/min	充電電圧	9.6V
チャック	キイレス1.5～10mm	充電電流	1.5A
最大トルク	約高速65/低速125kgf-cm	充電時間	約1時間
クラッチ作動トルク	約12～44kgf-cm	重量	1.1kg
回転方向	正逆回転		
重量	1.5kg		

(注) 本機は改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。

■部品の名称



図1

■付属品明細

- ブローケース
- ビット PH1、PH2、 \ominus 5、 \ominus 6 (合計4本)
- ドリル 2mm、3mm、4mm、5mm、6mm (合計5本)

■バッテリーの取りはずし、取付け方法

- バッテリーを取りはずすときは片手で本体のハンドル部をにぎり、もう片方でバッテリーのストッパーの上を指で押しながらいいて下さい。(図3参照)
- 取付けるときはそのままカチッと音がするまで差し込んで下さい。



図3

■充電方法

- 充電器を100Vの電源に差し込んで下さい。間違つて200Vに差し込んで使用しますと異常発熱により損傷します。
- ④電源コードに損傷がありましたら修理に出して下さい。
- 充電器にバッテリーを差し込んで下さい。(図4参照)
- ④充電のときの外周温度は10°C~35°Cの範囲内で充電して下さい。
- 充電を開始しますと赤ランプが点灯し、充電が終了しましたら黄緑ランプに変わります。(図4参照)
- ④パイロットランプが点灯しない時は電源プラグ、バッテリーの取付が確かを確認して下さい。
- 外周温度が20°C位ですと約1時間位で満充電となり、パイロットランプが黄緑ランプに変わります。



図4

- ④長時間充電をしていないときは1回目の充電時間が長くなります。2回目から正常に充電ができます。

又、周囲の温度が低いときは充電時間が長くなります。

- ④充電開始後2時間位たってもパイロットランプが消えないときは、故障と考えられますので充電を中止し、お買い求め店又は当社に修理を依頼して下さい。

- 充電は通常約1時間位です。充電のまま2時間以上は放置しないで下さい。
- 同じ充電器を連続して使用しますと充電器が発熱して、正しい充電ができません。又、故障の原因となります。1度充電が終わりましたら約15分以上位休ませてから充電して下さい。
- ④雨の中、湿度の高いところでは、感電や発煙の恐れがありますので充電をしないで下さい。
- バッテリーを直射日光のあたるところ温度の高いところに放置しますと熱をもって正常な充電ができません。
- 充電が終わりましたら充電器からバッテリーを抜き取り、充電器の電源プラグも抜いて下さい。

■ご使用について

④低速、高速スイッチ、正逆回転スイッチを切り替える時は最後まで押して下さい。途中で止めますと正常に回転しません。

▲クラッチハンドルの操作について（図5参照）

●ドライバーとして使用のときは①～⑥の位置で調整して下さい。

①の表示のところは締めつけ力が弱く⑥のところは一番強くなります。

●ドリルとして使用のときは、クラッチハンドルをドリルのところに合わせて下さい。

④ドリルとして使用のときは、モーターの回転が停止するまで押しつけないで下さい。停止を続けると、モーターの焼損や蓄電池の寿命を短くします。

④初回クラッチハンドルの矢印をドリルのマークの位置に合せるとき、キャップが少しかたいときは、一度①までもどしてから改めてドリルのところまで回して下さい。（初回の2～3度だけで、その後は正常に作動します。）

▲低、高速回転数の切り替えについて

本機は高速と低速に切り替えるスイッチがついています。高速のときはH、低速のときはLにセットして下さい。（図6参照）

④低、高速の切り替えはモーターが完全に停止してから作動させて下さい。回転中に作動させますと故障の原因となります。

▲正逆回転の切り替えについて

正逆切替スイッチの○側を押すと右回転、○側を押すと左回転します。（図7参照）

④正逆切替のスイッチは、モーターが完全に停止してから操作して下さい。回転中作動させますとモーターの故障の原因となります。

④正逆スイッチが入らないときは、一度モーターを回転させてから正逆スイッチを入れて下さい。

▲スイッチの操作について

スイッチの引金を引くと回転し、はなすと止まります。



図5



図6



図7

▲キイレスチャックの使用方法について

キイレスチャックは2段に分かれています。先端部を左に回すと開き、右に回すと締まります。先端工具を正確に差し込み、締めつけて下さい。（図8参照）

④チャックにビット、ドリル等をセットする時は正確にセットして締めて下さい。傾いてセットしますと正しいネジ締め、穴あけができません。ネジを締めるときはネジ頭の溝にビットを垂直にあて、軽く押してスイッチを入れて下さい。溝の上でビットを空転させますと溝が丸くなりネジ頭をこわします。

●先端工具（ビット、ドリル等）の取付、取りはずしはキイレスチャック部が2つに分かれていますので左右の手で握って回して下さい。

●先端工具を差し込む前にチャックの内径を先端工具の外径より少し大きめにしておいて差し込み、締めつけると正確にセットできます。

④工具を取り付け後は、低速で回転させ正確にセットできているかを確認の上、強く締めつけて下さい。

④傾いてセットしますと正確なネジ締め、穴あけができません。

●ネジを締めるときは、ネジの頭の溝にビットを垂直にあて、軽く押してスイッチを入れて下さい。溝の上でビットを空転させますと溝が丸くなり、ネジ締めができません。

●穴あけをするときは

穴あけの位置にドリルを垂直にあて、軽く押してスイッチを入れて下さい。

④固い材料、割れやすい材料には下穴をあけておくと上手にネジ締めができます。（下穴の頂をご参照下さい。）

●鉄材に穴をあけるときは、材料の穴の位置にポンチで位置ざめをしてから穴あけし、正確な位置に上手に穴あけができます。

④穴あけをするときは、材料が振り回されることがありますので、しっかりと固定してから作業して下さい。

④建築物に穴をあけるときは、配線管、水道管、ガス管等がないかを確認の上、穴あけをして下さい。又、板に穴をあけるときは、材料の下に不要の木材を置いて穴あけをしますと上手に穴あけができます。

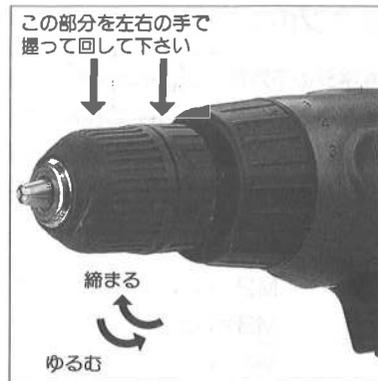


図8

■ネジの下穴径について（参考）

- ネジの下穴径は少し小さくあけてネジ(タップ)を切ってください。
- 木ネジは少し穴をあけて木ネジをねじ込みますと木が割れません。
- 材料の材質(かたさ)により、多少異なりますが下穴径の表を参考にしてください。

メートルネジ		木ネジ	
ネジの呼び径	下穴の径	ネジの呼び径	下穴の径
M2×0.4	1.65	3.1	2.0~2.2
M3×0.5	2.57	3.5	2.2~2.5
M4×0.7	3.36	3.8	2.5~2.8
M5×0.8	4.26	4.5	2.9~3.2
M6×1	5.08	5.1	3.3~3.6
M7×1	6.08	5.5	3.6~3.9

■クラッチ作動トルク（約）

本体の表示	1	2	3	4	5	ドリル
トルクkgf・cm	9	16	24	31	37	高速65/低速125

■穴あけ、ネジ締め能力（目安）

- 穴あけの使用可能範囲（目安）

	ドリルの径%	材料名	板厚%
鉄の穴あけ	6.5	冷間圧延鋼材	1.6
アルミの穴あけ	10	アルミ板	1.6
木の穴あけ	15	ラワン	20

- ネジの締めつけ数（目安）

	ネジの寸法%	材料名	板厚%	締めつけ本数
木ネジの締めつけ	3.1×20	ラワン	40	400本
	4.5×20	〃	40	300本
	5.1×35	〃	40	80本

（注）上記の穴あけ、締めつけの本数は電池性能経時変化、ドリルの切味、材料の硬さ等により異なりますので一応の目安と考えて下さい。

■保守、点検について

- 充電が正常にできないときは電源から差し込みプラグを抜き電源プラグ、電源コードに異常がないか、充電器にバッテリーパックが正確にセットされているかをご確認下さい。
- 連続充電をして充電器の温度が上昇しているとき、バッテリーパックの温度が上昇しているときは正常な充電はできません。又、ランプも正常に点灯しません。こんなときは、約15分以上休ませてから充電をして下さい。
- 正逆回転スイッチ、低高速スイッチは途中で止めますと正常に活動しませんので最後まで移動させて下さい。
- 万一、クラッチダイヤルの回転がかたいときは、ダイヤルを①までもどして再度、回転させて下さい。2~3回繰り返しますとスムーズに作動します。
- 作業が終了したら、本機を乾いた布でふいて湿気の少ない場所でお子様の手のとどかない場所に保管して下さい。

④本機は絶対に水洗いはしないで下さい。又、シンナー等化学薬品はさけて下さい。

※本機についてのお問合せ、修理等につきましては販売店、または当社までご連絡下さい。