

保証書

保証期間内に取扱説明書などの注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、お買上げの販売店に本書をご提示の上、修理をご依頼ください。

形名	充電式プロワ DCBL-1415	※お買上げ日	保証期間
		年月日	1年
※お客様	ご住所	〒	
	ご芳名		
	電話	()	
販売店	住所		
	店名	☎	()

(注)※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、又は改造や不当な修理による故障又は損傷。
 - (ロ) お買上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障又は損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障又は損傷。
 - (ニ) 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障又は損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
2. 本書に記入してあるお買上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、製造元までご相談ください。
3. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保存してください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。



商品・修理品についてのお問い合わせは…

03-3252-8861


修理品の送り先…

〒340-0002 埼玉県草加市青柳6-30-9
株式会社 新興製作所 埼玉工場
TEL:048-931-4151

SHINKO 株式会社 新興製作所

〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町11番地 TEL03-3252-8861 FAX03-3254-2600

充電式プロワ **DCBL-1415** 取扱説明書

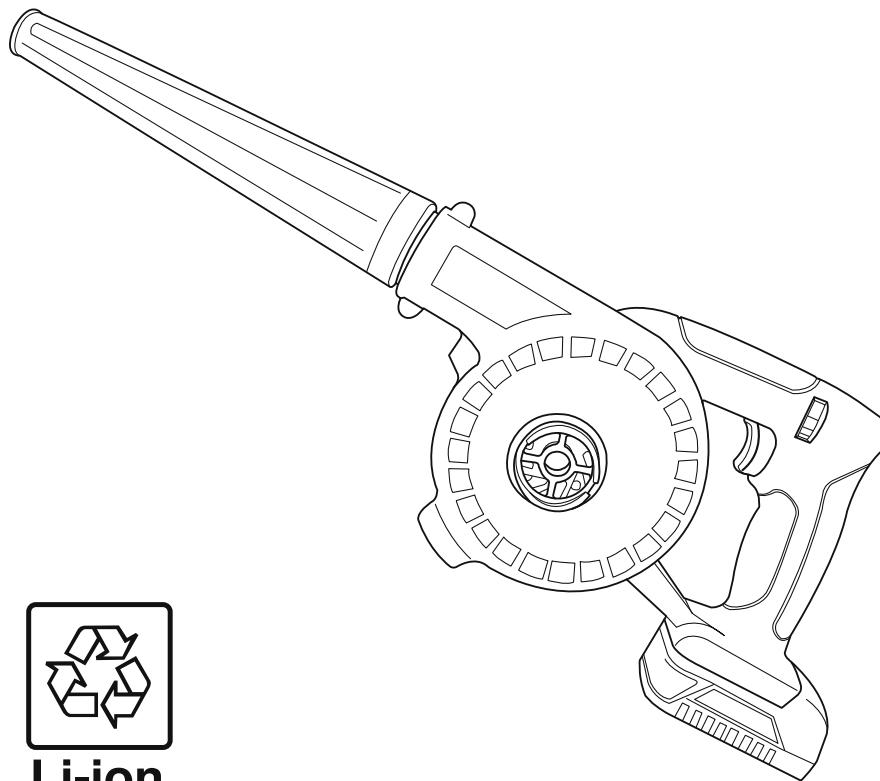

Li-ion

バッテリーパックは
リサイクルへ

このたびは充電式プロワをお買上げいただきましてありがとうございます。

ご使用に際しては、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
お読みになった後は、必ず保存してください。

安全にご使用いただくために特に注意していただきたいこと

- 火災、感電、けが等の事故を未然に防ぐために、次の「△警告」を必ず守ってください。
- ご使用前に、この「△警告」をよくお読みの上、指示に従って正しくご使用ください。
- お読みになった後は、電動工具をお使いになる方が、いつでも見られる場所に保管してください。
（本文は共通事項であり、製品により合致しないことがあります。）

△ 警 告

1. 作業をするときの服装について

- 電動工具を使用するときは長袖、長ズボン、帽子、保護めがね、手袋等を必ず身につけてください。屋外作業するときはゴム手袋、滑り止めのついた履物をおすすめします。
- 作業中、本工具（砥石など）の破損、加工する材料が急に回転したり、飛んだとき、思わぬけがの原因となります。
- 作業中はだぶだぶの衣服や、ネクタイ等は着用しないでください。
- 作業中、回転部に巻きこまれ思わぬけがの原因となります。
- 粉じんの多い作業のときは、保護めがね、防じんマスク等を着用してください。

2. 作業をする場所について

- 作業場、作業台は整頓して、きれいな場所で作業をするようにしてください。
- ちらかった作業場、作業台は事故の原因となります。
- 作業は常に明るい場所で行うようにしてください。
- 暗い場所での作業はけがの原因となります。
- 電動工具のモーターが回転するときに火花が発生します。また、研削するときに研削粉が火花となって飛散します。可燃性の液体やガスのある場所では絶対に使用しないでください。
- 可燃性の液体やガスに引火しますと火災や爆発のおそれがありますので、特に注意が必要です。
- 作業場は作業者以外は近づけないでください。また、作業者以外の人には電動工具や電源コードに触れさせないでください。
- 作業場の近くに作業者以外の人があり、電動工具に触れたりしますと思わぬけがの原因となります。
- 電動工具は雨の中、湿気の多い場所では使用しないでください。
- 感電のおそれがあり大変危険です。

△ 警 告

3. 電気について

- 使用電源は銘板に表示してある電圧でご使用ください。
- 表示を越える電圧で使用しますと回転が異常に高速となり、機体が破損するおそれがあり危険です。
- 感電防止のため漏電しゃ断器が設置されていることをご確認ください。2重絶縁品を除き、必ずアースを接地してください。

4. 取扱いについて

- 電動工具を使用するときは取扱方法、作業の仕方、周囲の状況等に十分注意をして作業をしてください。
- 電源に電源プラグを差し込む前に本機のスイッチを切ってください。
- スイッチを入れたまま電源プラグを差し込みますと、不意に起動して思わぬ事故の原因となります。
- ご使用前に本機に損傷がないか、正常に作動するか、工具（砥石など）にひび割れ、きれつがないか、ねじが確実に締まっているか、工具（砥石、ドリル等）が確実に付いているかをご確認ください。万一、本機に損傷、異常がありましたら販売店、又は製造元に修理を依頼してください。
- ねじがゆるんでいたり、工具が正確にセットされていないときは本機の破損、けがの原因となります。
- 初めて本機を使用するとき、工具（砥石、ドリル等）を交換したときは3分以上試運転をしてください。その日の作業のときは開始前に1分以上回転させてください。
- 試運転をしないで作業を開始しますと、思わぬけがの原因となります。
- 作業の都合で保護カバーを取り除いたり、改造はしないでください。
- 規定外の方法でご使用になりますと本機の破損、けがの原因となり大変危険です。
- 運転中は回転部、工具の作動部（砥石、ドリル等）等には絶対に触れないでください。
- 本機の点検、掃除、工具（砥石、ドリル等）の交換等のときは必ずスイッチを切り、差し込みプラグを抜いてください。また、作業が終わりましたら必ず差し込みプラグを抜いてください。
- スイッチ、差し込みプラグを入れたまま点検、掃除、工具の交換、放置等をしますと不意に起動して思わぬけがの原因となります。

⚠ 警告

- 運転中、本機の調子が悪くなったり、異常に気がついたときはスイッチを切り、電源プラグを抜き、点検、修理に出してください。
- 異常な状態で連続運転しますと、本機の破損を招くばかりでなく大変危険です。
- コードを持って本機を運んだり、コードを引いて電源プラグを抜いたりしないでください。また、コードが刃物などの鋭利なもの、高熱のものに触れないように注意してください。
- コードが損傷しますと大変危険ですので直ちに交換をしてご使用ください。
- 工具（スパナ、ねじ回し等）は、運転前に必ず本機から取り除いてください。
- 工具を本機や至近に置いて運転させますと思わぬけがの原因となります。
- 本機は取扱いに不慣れな人、正しい操作のできない人には絶対に使用させないでください。
- 加工するものはクランプや万力でしっかりと固定して加工をしてください。
- 加工するものがしっかりと固定されていないときは、材料が飛んだり振り回されて思わぬ事故の原因となります。
- 電源プラグを差しこみ、スイッチに指をかけて運ばないでください。
- 不意に回転して思わぬけがの原因となります。
- 安全に能率よく作業をするために、本機の能力を超えた無理な作業はしないでください。
- 能力を超えた作業は本機の破損のみならず寿命を短くします。また、けがの原因となります。

5.手入れと保管について

- 常に本機の手入れに心がけ、長期間安全にご使用ください。
- 使用後汚れたままで湿度の高い場所に放置しますと、本機の寿命を短くします。
- 刃物類は常に手入れをして良い切れ味でご使用ください。
- 切れ味が悪いと仕上がり面が悪くなるばかりでなく、モーターに負荷が多くかかり作業能率が悪くなります。
- 本機を常に安全に能率よくご使用していただくため、定期的に点検をしてください。
- 修理、点検は販売店、又は製造元にお申し付けください。
- 作業が終わりましたら塵を取り除き、手入れをしてお子様の手のとどかない湿気の少ない場所に保管してください。

※前記は電動工具を使用するときの共通の注意事項です。製品により合致しないことがあります。

充電式プロワ使用上の注意

先に電動工具としての共通の警告・注意事項を述べましたが、充電式プロワとしてさらに次に述べる警告・注意事項を守ってください。

⚠ 警告

- 吹き飛ばし、吸じん等の作業をするときはノズルの先を人のいる方向に向けないでください。
- 本機は粉じんなどの吸じんに使用し、大きなごみなどは吸わないでください。
- 送風口や吸込み口を塞がないでください。
- 雨の中、湿気のある場所では使用しないでください。
- 吸込み口の金網は絶対に取り除かないでください。
- 水、湿ったごみ等は吸わないでください。
- 高い場所で作業するときは下に人がいないことを確かめてください。

バッテリーパック充電についての注意

⚠ 警告

- 本機専用の充電器、バッテリーパックをご使用ください。違ったものを使用しますと充電ができません。また、破裂、損傷のおそれがあります。
- 充電器は、銘板に表示してあるAC 100Vの電圧でご使用ください。表示を超える電源や直流電源、エンジン発電機では異常に発熱して火災のおそれがあります。
- 温度は、10°C~30°Cの範囲で充電してください。範囲を超えると十分な充電ができません。また、破裂、火災のおそれがあります。
- 充電は換気の良い場所で行ってください。また、充電中は充電器の空気穴をふさいだり、布などで覆わないでください。破裂、火災のおそれがあります。
- 充電が終わりましたらバッテリーパックを抜き取り、電源プラグを抜いてください。放置しますと火災のおそれがあります。
- 雨の中、湿気の多い場所では充電しないでください。感電のおそれがあります。
- 連続使用で温度が上昇しているときは、30分以上間隔をおいて温度が低くなったら充電してください。また、連続して充電するときも30分以上間をおいて、温度が低くなったら充電してください。
- バッテリーパック、充電器の温度が上昇しているときは十分な充電ができません。

仕様明細

■本体の仕様

型 式	DCBL-1415
モーター	直流モーター
モーターの電圧	14.4V
風 壓	弱：1.35kPa/中：1.80kPa/強：3.60kPa
風 量	弱：1.29m ³ /min/中：2.1m ³ /min/強：2.7m ³ /min
回 転 数	弱：6,000min ⁻¹ /中：8,000min ⁻¹ /強：14,000min ⁻¹
連 続 使用 時 間	弱：約30分/中：約20分/強：約10分
質 量	1.21kg (バッテリーパックを含む)

■充電器の仕様

形 式	LBC-1415
電 圧	AC100V
周 波 数	50/60Hz
入 力 容 量	94VA
出 力 電 壓	DC14.4V
充 電 時 間	約30分
質 量	0.5kg

■バッテリーパックの仕様

形 式	LBP-1415
電 池	リチウムイオン
電 壓	DC-14.4V
容 量	1.5Ah
出 力 電 壓	DC14.4V
質 量	0.3kg

※本機は改良のため、予告なしに仕様変更することがあります。

部品の名称


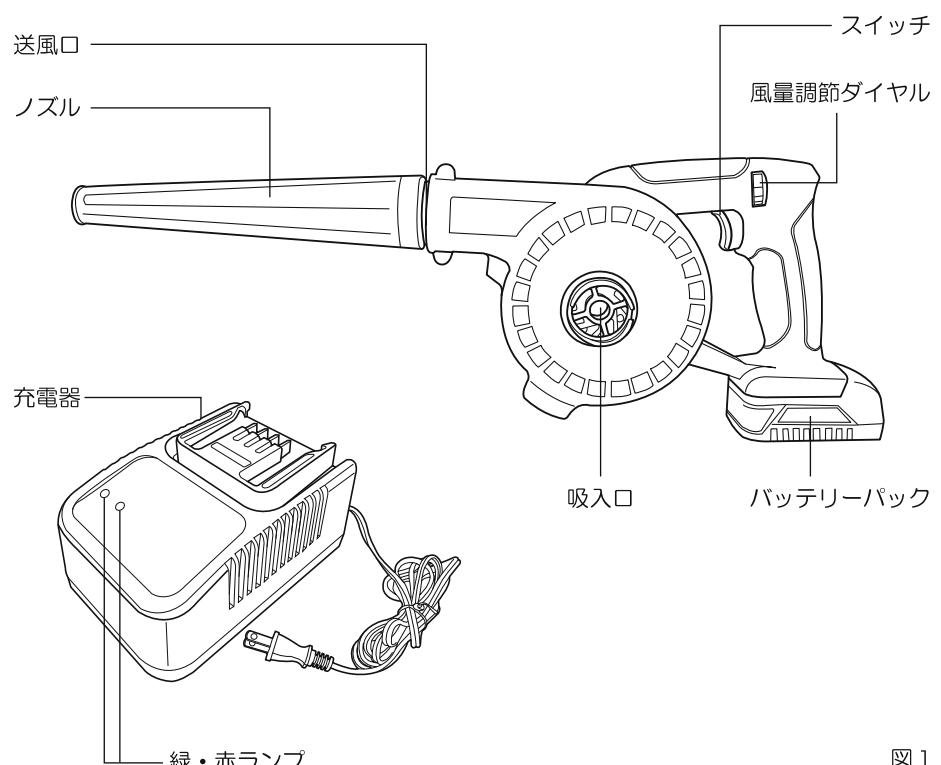


図 1

付属品

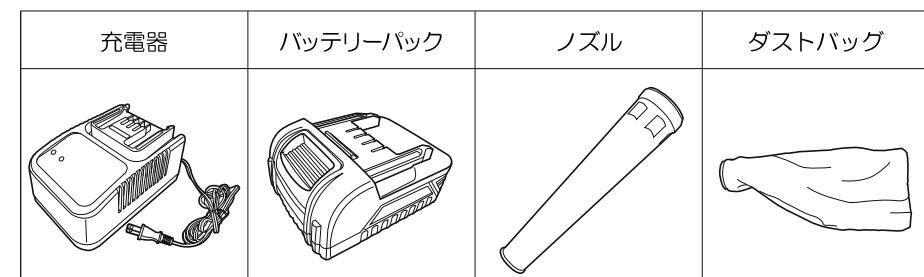

ご使用前の準備

■バッテリーパックの取外し、取付け方法

●取外し

- ・中央のストッパー ボタンを押しながら引いてください。

●取付け

- ・バッテリーパックの溝に本体を合わせて、ストッパー ボタンは押さずにそのままロック音がするまで差込んでください。

注 差込み後は、確実にセットされていることを確認してからご使用ください。確実にセットされていない場合、使用中にバッテリーパックが落下して思わぬ事故の原因となります。

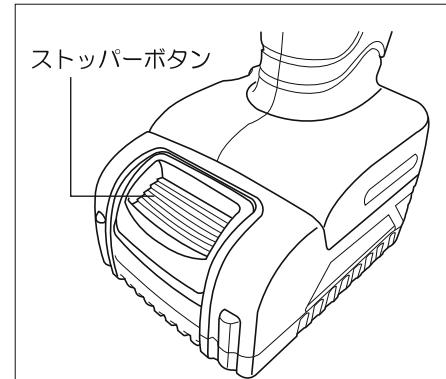


図2

■接続端子について

- ・バッテリーパックの接続端子が4つなのに対して電動工具本体の接続端子は3つです。この部分はバッテリーパックと充電器の間で情報をやり取りする箇所のため、その必要のない本体側の接続端子は誤動作防止のためあえて外してあります。

■ノズル・ダストバッグの取付け

●吹き飛ばし(プロワ)、送風にご使用の場合

- ・本機の送风口にノズルを接続してください。

接続の方法は、ノズル差し込み部分の凸部を送风口の切込み部に差し込み、少しほじて固定してください。

●粉じんの吸じんにご使用の場合

- ・本機の吸入口にノズルを差し込み、送风口にダストバッグを接続してください。

接続の方法はノズル、ダストバッグとも同じです。

■充電方法について

- ・充電器の電源プラグを電源に差込んでください。
- ・バッテリーパックをストッパー ボタンは押さずにそのままロック音がするまでしっかり差し込んでください。
- ・約30分で充電完了です。バッテリーパックのストッパー ボタンを押しながら引き抜いてください。

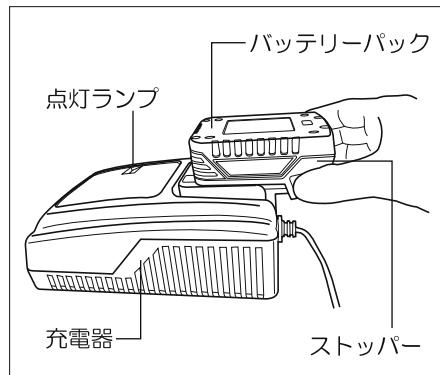


図3

■充電器のランプ表示について

ランプ表示	表示内容		
黒	赤ランプ点灯	充電前	充電器を電源に差し込んだ状態
黒	緑、赤点灯	充電中	充電している状態
● ● ● ● ● ●	緑点滅、赤点灯	充電完了	充電が完了した状態
● ● ● ● ● ●	赤ランプ点滅	温度待機	バッテリーパックの温度が高い状態
● ● ● ● ● ●	赤、緑点滅	充電不可	充電できない状態

注 充電時間は、使用条件や充電環境によりばらつきが生じます。

■充電できないときのランプ表示について

充電できない	ランプ表示
① 周囲の温度が低いとき(約10°C以下)	赤・緑ランプ点滅
② 周囲の温度が高いとき(約30°C以上)	赤・緑ランプ点滅
③ 使用直後でバッテリーパックが高温のとき	赤・緑ランプ点滅
④ 充電の繰り返しで充電器が高温のとき	赤・緑ランプ点滅

■バッテリーを長持ちさせるには

- ・バッテリーパックを保管するときは、必ず充電器から取り外して保管してください。
- ・長期間使用しない場合は、満充電にした状態で保管してください。

注 締め付け能力が弱くなってきたと感じるようになりましたら充電してください。無理に使い続けると、バッテリーパックが傷み、寿命を短くいたします。

注 周囲温度が低いとき、高いときはバッテリーパックを周囲温度が20°Cくらいの場所にしばらく置いてから、充電を行ってください。低温又は、高温のまま充電しますとバッテリーパックが傷み、寿命を短くいたします。

ご使用方法

■スイッチの操作と風量の調節（図4参照）

⚠ 警告

- スイッチに指を掛けて持ち運ばないでください。不意な始動により、思わぬけがの原因となります。
- 風量調節ダイヤルの切替えは、モーターの回転が停止した状態で行ってください。回転中に切り替えますと事故の原因となります。

- 本機に、バッテリーパックが正確にセットされていることを確認してください。
不正確なセットでは、使用中に抜け落ち事故の原因となります。

●スイッチの操作

- スイッチを引くと作動し、離すと止まります。スイッチの固定はできません。

●風量の調節

- スイッチそばの風量調節ダイヤルで風量が変えられます。

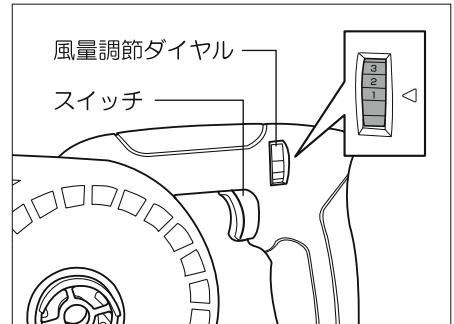


図4

ダイヤル	1	2	3
風量	弱	中	強
使用時間	約30分	約20分	約10分

■制御回路について

- 本機使用中、スイッチを引いた状態でも下記の場合、モーターが停止する場合があります。これは保護機能によるものであり、故障ではありません。
 - ①バッテリー残容量が少なくなるとモーターが停止します。速やかに充電してください。
 - ②バッテリーパックが過熱状態になるとモーターが停止する場合があります。作業を中断し、本体からバッテリーパックを取り外して、バッテリーパックを冷却してください。
 - ③本体が過負荷状態になるとモーターが停止する場合があります。いったんスイッチを放し、過負荷にならないように使用してください。

保守、点検について

⚠ 警告

- 保守、点検、部品の交換では必ずスイッチを切り、バッテリーパックを抜いてください。
不意の起動によりけがの原因になります。

■使用後の手入れ

- 各部のねじがゆるんでいないか、定期的に点検をしてください。ゆるみがある場合には締め直してください。
- 本体は、乾いた柔らかい布、石けん水を付けた布等で拭きとり、汚れを落としてください。
・シンナーなど石油類などで清掃、また、水洗いは絶対しないでください。
- 保管は高温にならず、湿気の少ない、お子様の手のとどかない場所に保管してください。

■修理について

- 使用中、機体の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買上げの販売店、又は、製造元にお問い合わせください。
- 部品のご用命は、お買上げの販売店、又は、製造元にお問い合わせください。